



HI-SPEED E-BIKE

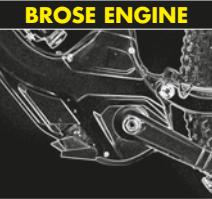

50 Km/h

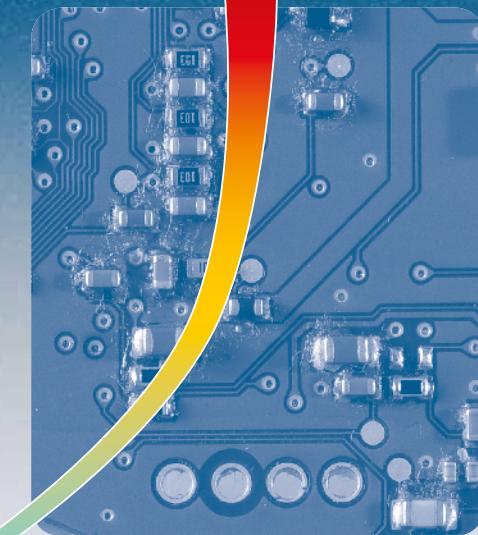

www.polini.com

ORIGINAL
25 Km/h

polini
trasforma il meglio in massimo.®

IN ITALY

MADE

100%

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- PHOTO 1 – Démonter la pédale avec l'extracteur prévu et enlever le carter latéral.
- PHOTO 2 – Détacher le câble du capteur roue.
- PHOTO 3 – En prenant beaucoup d'attention, enlever la gaine noire des câbles rouge-noir avec une petite paire de ciseaux.
- PHOTO 4 – Vérifier que pendant l'opération précédente la gaine isolante rouge et noire qui enroule les fils en cuivre ne s'est pas endommagée.
- PHOTO 5 – Couper et ensuite enlever la gaine isolante pour les premiers 5 mm.
- PHOTO 6 – Enfiler le tuyau serrant sur les câbles de l'Hi-Speed et enlever la gaine isolante pour les premiers 5 mm.
- PHOTO 7 – Pour l'assemblage des câbles il y a deux possibilités. OPTION A: avec les 4 connecteurs fournis connecter les câbles en utilisant une pince pour électriciens. OPTION B: avec une soudeuse pour électriciens (même pour bricolage) souder les câbles avec de l'étain.
- PHOTO 8 – Attention. Connecter les couleurs des câbles comme montré par la photo (les câbles rouge et noir au connecteur du capteur roue, tandis que pour les câbles jaune la position est indifférente).
- PHOTO 9 – Avec un jet d'air chaud faire restreindre la gaine noire thermo restreignant.
- PHOTO 10 – Nettoyer la surface et coller Hi-Speed avec l'autocollant fourni.
- PHOTO 11 – En correspondance de Hi-Speed, coller le capteur noir avec de l'adhésif double face.
- Replacer le câblage avec ordre et refermer.
- Placer l'aimant sur le capteur noir pour activer l'Hi-Speed. L'enlever pour le désactiver.
- ATTENTION - Lors qu'on allume le tableau de bord avec l'aimant sur le capteur, si le dispositif Hi-Speed est actif, des vitesses entre 9 et 12 km apparaîtront pour quelques secondes. L'activation et la désactivation fonctionnent même sans faire démarrer ou éteindre le E-Bike.
- Le tachymètre indiquera toujours la moitié des Km par rapport à votre vitesse effective. Pour connaître la vitesse et les Km exacts il faudra simplement doubler les chiffres.
- Quelques modèles de vélo pourraient ne pas joindre les 50 km/h à cause des limitations dues aux rapports montés.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- FOTO 1 - Desmontar el pedal usando el extractor y desmontar el cárter lateral
- FOTO 2 – Desconectar el cable del sensor de la rueda
- FOTO 3 – Muy cuidado; quitar la vaina negra desde los cables rojo-negro usando una pequeña tijeras.
- FOTO 4 – controlar que en la operación antecedentes no se ha dañado la vaina aislante roja y negra que cubre los cables de cobre.
- FOTO 5 – Cortar y luego quitar la vaina aislante para los primeros 5 mm
- FOTO 6 – Insertar el restringente en los cables del HI-Speed y quitar la vaina aislante para los primeros 5 mm.
- FOTO 7 – Para conectar los cables hay dos opciones. OPCIÓN A: con los 4 conectores suministrados, unir los cables por medio de una pinza para electricistas. OPCIÓN B: por medio de un soldador para electricistas (también de bricolaje) soldar los cables con del estanó.
- FOTO 8 – Atención: unir los colores de los cables como indicado en la foto (los cables rojos y negros al conector del sensor de la rueda), mientras que los cables amarillos se puede conectar a su gusto.
- FOTO 9 – Con un chorro de aire caliente restringir la vaina negra termo restringente.
- FOTO 10 - Limpiar la superficie y pegar el HI-Speed con la cinta adhesiva suministrada.
- FOTO 11 – En el HI-Speed, pegar con la cinta adhesiva de doble cara el sensor negro.
- Poner en orden los cables y cerrar todo.
- Colocar el imán sobre el sensor negro para activar el Hi-Speed y sacarlo para desactivarlo.
- ATENCIÓN - Cuando se enciende el panel de instrumentos con el imán en el sensor, si el dispositivo Hi-Speed está activo, aparecerán velocidades de entre 9 y 12 km durante unos segundos. La activación y desactivación funcionan incluso sin arrancar o apagar la E-Bike.
- El velocímetro marcará siempre la mitad de los km de su velocidad real. Para saber la velocidad y km exactos bastará doblar la indicada.
- Algunos modelos podrían no alcanzar los 50 km/h por limitaciones debidas a las marchas montadas.

GB TECHNICAL FEATURES - POLINI Hi-Speed es un dispositivo electrónico estudiado para los motores de E-Bike Brose con el objetivo de evitar la parada del motor a los 25 Km/h y, en consecuencia, mantener activa la asistencia hasta los 50 Km/h aprovechando al máximo las prestaciones que el motor puede ofrecer. La instalación se realiza en pocos minutos. No necesita configuración ya que es autorregulada. Sin batería, puesto que se autoalimenta. Puede desactivarse de forma simple desconectando un imán. El velocímetro indicará siempre la mitad de la velocidad real, lo mismo que los km. Para saber la velocidad y km basta doblar la indicada. ESTE PRODUCTO DEBE USARSE DE ACUERDO A LAS LEGISLACIONES NACIONALES RELATIVAS AL TRÁFICO.

I CARATTERISTICHE TECNICHE - POLINI Hi-Speed è un dispositivo elettronico studiato per il motore Brose per E-bike al fine di eludere il fermo del motore ai 25 Km/h e di conseguenza aumentare l'assistenza attiva fino a 50 Km/h sfruttando appieno le prestazioni che il motore può offrire. L'installazione avviene in pochi minuti. Non necessita di settaggi in quanto si autoregola. Senza batteria in quanto si autoalimenta. Disattivabile in modo semplice staccando solo un magnete. Il tachimetro segnerà sempre la metà della vostra velocità effettiva, stessa cosa per i Km. Per sapere velocità e Km esatti basterà solo raddoppiare. QUESTO ARTICOLO DOVRA' ESSERE UTILIZZATO NEL RISPETTO DELLE NORME NAZIONALI IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.

D TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - POLINI Hi-Speed ist eine für den Motor von E-Bike Brose ausgelegte elektronische Vorrichtung, mit der die Geschwindigkeitsbegrenzung des Motors auf 25 km/h aufgehoben und folglich die Trittbrettförderung bis auf 50 km/h erhöht werden kann, um die Motorleistung voll zu nutzen. Der Einbau nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Dank Selbsteinstellung sind keine Einstellungen erforderlich. Ohne Batterie dank Eigenversorgung. Problemlos deaktivierbar durch Entfernen des außen am Motor angebrachten Magneten. Das Tachometer wird immer die Hälfte Ihrer tatsächlichen Geschwindigkeit und Kilometern zeigen. Um die korrekte Geschwindigkeit und Kilometern zu kennen, verdoppeln Sie die Daten. DIESES PRODUKT MUSS IN BEZUG AUF DIE NATIONALNORMEN STRASSENVERKEHR VERWENDEN WERDEN.

F CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - POLINI Hi-Speed est un dispositif électronique étudié pour les moteurs de E-Bike Brose afin de remplacer l'arrêt du moteur aux 25 Km/h et, par conséquent, d'augmenter l'assistance active jusqu'à 50 km/h en exploitant au maximum les performances que le moteur peut offrir. L'installation peut être faite en peu de temps. Il n'a pas besoin de réglages car il s'autorégule. Sans batterie car il s'autralimente. Il peut être facilement désactivé en débranchant un seul aimant. Le compteur de vitesse indiquera toujours la moitié de votre vitesse effective, même chose pour les kilomètres. Pour connaître votre vitesse et les kilomètres réels il faudra seulement doubler les numéros. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ SELON LES RÈGLES NATIONAUX AU SUJET DE CIRCULATION ROUTIÈRE

E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - POLINI Hi-Speed es un dispositivo electrónico diseñado para el motor Brose para e-bike con el objetivo de evitar la parada del motor a los 25 Km/h y en consecuencia mantener activa la asistencia hasta los 50 Km/h aprovechando al máximo las prestaciones que el motor puede ofrecer. La instalación se realiza en pocos minutos. No necesita configuración ya que es autorregulada. Sin batería, puesto que se autoalimenta. Puede desactivarse de forma simple desconectando un imán. El velocímetro indicará siempre la mitad de la velocidad real, lo mismo que los km. Para saber la velocidad y km basta doblar la indicada. ESTE PRODUCTO DEBE USARSE DE ACUERDO A LAS LEGISLACIONES NACIONALES RELATIVAS AL TRÁFICO.








COD. 950.830.034

- Warnings and instructions inside the packaging
- Avvertenze e istruzioni all'interno
- Advertencias e instrucciones dentro del embalaje
- Avertissements et instructions dedans
- Warnungen und Anleitungen in der Verpackung



SL117

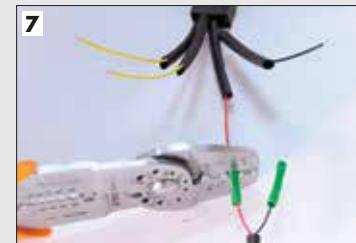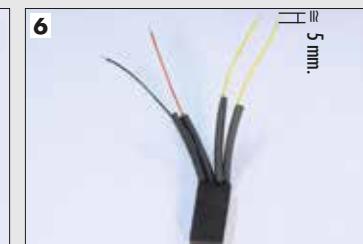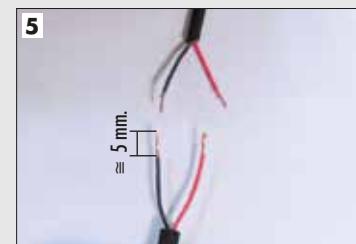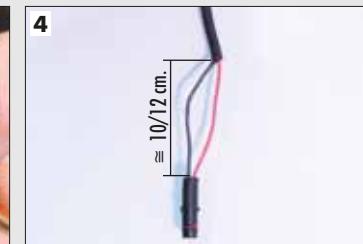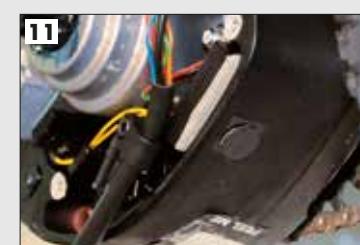

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PHOTO 1 - Remove the pedal with the proper toll and remove the side case
 PHOTO 2 - Disconnect the cable of the wheel sensor

PHOTO 3 - Be very careful; remove the black sheath from the red-black cables using a small scissors.

PHOTO 4 - Check that the red-black insulating sheath that covers the copper cables has not been damaged during the previous operation.

PHOTO 5 - Cut and then remove the insulating sheath for the first 5mm

PHOTO 6 - Insert the constricting on the Hi-Speed cables and remove the insulating sheath for the first 5 mm

PHOTO 7 - For the cables connection two options are available. OPTION A: with the 4 connectors supplied, connect the cables by using a caliper (like the one used by the electricians) OPTION B: by using a welder ((like the one used by the electrician) weld the cables using some tin.

PHOTO 8 - Attention: join the colors of the cables as shown in the photo (red and black cables to the wheel sensor connector), while the yellow cables can be positioned as you like.

PHOTO 9 - With a blow of hot air, restrict the sheath.

PHOTO 10 - Clean the surface and glue the Hi-Speed using the tape supplied

PHOTO 11 - In correspondence of the Hi-Speed, glue the black sensor with the double-sided tape.

Put the wiring in order and tight it.

Place the magneto on the black sensor to turn the Hi-Speed on, remove it to turn it off.

ATTENTION - When the instrument panel is on with the magneto on the sensor, if the Hi-Speed device is on, figures between 9-12 km will be shown on the display for a few seconds. The startup and deactivation of the device will work even without switching the E-Bike on or off. The tachometer always displays half of the kms of the real speed. To know the right speed it's enough to double the figures. Some bikes models may not reach 50 km/h because of the restrictions due to the gears fitted.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FOTO 1 - Smontare il pedale con l'apposito estrattore e togliere il carter laterale.

FOTO 2 - Staccare il cavo del sensore ruota.

FOTO 3 - Facendo molta attenzione, togliere la guaina nera da i cavi rosso-nero con una forbice piccola.

FOTO 4 - Controllare che nell'operazione precedente non si sia danneggiata la guaina isolante rossa e nera che avvolge i fili di rame.

FOTO 5 - Tagliare e poi togliere la guaina isolante per i primi 5 mm.

FOTO 6 - Infilare il restringente sui cavi dell'Hi-Speed e togliere la guaina isolante per i primi 5 mm.

FOTO 7 - Per la giunzione cavi ci sono due opzioni. OPZIONE A: con i 4 connettori in dotazione, unire i cavi utilizzando una pinza per elettricisti. OPZIONE B: con un saldatore per elettricisti (anche da bricolage) saldare i cavi con dello stagno.

FOTO 8 - Attenzione, unire i colori dei cavi come illustrato in foto (i cavi rosso e nero al connettore del sensore ruota, mentre per i cavi gialli la posizione è indifferente)

FOTO 9 - Con un getto di aria calda far restringere la guaina nera termorestringente.

FOTO 10 - Pulire la superficie e incollare Hi-Speed con l'adesivo in dotazione.

FOTO 11 - In corrispondenza dell'Hi-Speed, incollare con il bi-adesivo il sensore nero.

Riposizionare in modo ordinato il cablaggio e richiudere il tutto.

Posizionare la calamita sul sensore nero per attivare l'Hi-Speed, toglierlo per disattivarlo.

ATTENZIONE - Quando si accende il cruscotto con la calamita sul sensore, se il dispositivo Hi-Speed è attivo, appariranno delle velocità tra 9-12 km per alcuni secondi. L'attivazione e la disattivazione funzionano anche senza accendere o spegnere la E-Bike. Il tachimetro segnerà sempre la metà dei Km della vostra velocità effettiva. Per sapere velocità e Km esatti basterà solo raddoppiare. Alcuni modelli di bici potrebbero non raggiungere i 50 km/h per limitazioni dovuti ai rapporti montati.

EINBAUANLEITUNGEN

FOTO 1 – Das Pedal mit einem dafür vorgesehenen Abzieher ausbauen und den Gehäusedeckel entfernen.

FOTO 2 – Das Kabel des Radsensors abziehen.

FOTO 3 – Mit einer kleinen Schere vorsichtig die schwarze Ummantelung des roten und schwarzen Kabels öffnen und entfernen.

FOTO 4 – Überprüfen, dass bei den vorangegangenen Arbeiten die Isolierung der Kabel nicht beschädigt wurde.

FOTO 5 – Die beiden Kabel trennen und den Isoliermantel auf den ersten 5mm entfernen.

FOTO 6 – Die Schrumpfschläuche über die Kabel der Hi-Speed stecken und ebenfalls die ersten 5mm der Isolierung entfernen.

FOTO 7 – Es gibt zwei Möglichkeiten um die Kabel miteinander zu verbinden. OPTION A: Mit den 4 mitgelieferten Kabelverbindern und einer geeigneten Crimpzange die Kabeln verbinden. OPTION B: Die Kabel mit Hilfe eines Lötkolbens und Lötzinn miteinander verlöten.

FOTO 8 – Achtung: Die Kabelfarben wie im Foto verbinden! Rotes und schwarzes Kabel der Hi-Speed mit den entsprechenden Kabeln des Steckers vom Radsensor verbinden, während die beiden gelben Kabel frei wählbar sind.

FOTO 9 – Die Schrumpfschläuche über die Verbindungsstellen schieben und mit einem Heißluftfön erhitzten bis sie sich zusammen ziehen.

FOTO 10 – Die Oberfläche gründlich reinigen und die Hi-Speed mit Hilfe des mitgelieferten Klebestreifens befestigen.

FOTO 11 – Den schwarzen Sensor mit dem doppelseitigen Klebeband gegenüber der Hi-Speed anbringen.

Die Verkabelung geordnet positionieren und alles schließen.

Den Magnet auf den schwarzen Sensor legen um die Hi-Speed in Betrieb zu nehmen. Um die Hi-Speed zu deaktivieren, den Magnet abnehmen.

ACHTUNG - Wenn das Armaturenbrett mit dem am Sensor angebrachten Magnet eingeschaltet wird und Hi-Speed aktiv ist, werden ein paar Sekunden lang Geschwindigkeiten zwischen 9 und 12 km/h angezeigt. Die Aktivierung und Deaktivierung funktionieren auch ohne Ein- und Ausschalten des E-Bikes. Der Tacho zeigt immer die Hälfte Ihrer tatsächlichen Geschwindigkeit an. Die korrekte Geschwindigkeit und zurückgelegten Kilometer lassen sich durch einfaches Verdoppeln ermitteln.

Einige Fahrradmodelle erreichen die 50 km/h aufgrund von Begrenzungen der montierten Gänge möglicherweise nicht.